

Faroanalys för små anläggningar, anläggning: Ekebyboda skyttecentrum

Brunnarnas omgivning

Enligt muntliga uppgifter har det tidigare varit soptipp inom området. Det är dock oklart vilken typ av massor det i så fall handlar om.

Enligt ytterligare muntlig uppgift är att rivningsmassor tidigare används i skyttevallarna.

Bedömning: Sportfastigheters bedömning är att verksamheten ovan kan påverka och har efter dialog med miljöförvaltningen beslutat att ta prov angående PFAS. Resultatet av provtagningen kommer vara avgörande för fortsatt bedömning. Vid påbyggnad av skjutvallarna har godkända prover tagits på de nya massorna.

Påverkar omgivande åker och jordbruksmark?

Bedömning: Sportfastigheter bedömer inte att det är i någon omfattning som påverkar dricksvattnet på anläggningen eftersom avståndet bedöms som långt.

Påverkar skytteverksamheten?

Bedömning: Anses inte påverka då den verksamheten har krav på sig att följa gällande miljökrav t.ex. används det i nuläget inte bly i lerduvorna.

Brunnens konstruktion och innehåll

- Borrard brun. Produktionsvolym mindre än 10m³/dygn.
- Det finns inget borrhandsprotokoll med det är troligt att brunnen borrades i samband med att klubbhuset byggdes på tidigt 70-tal.
- Brunnarnas läge i relation till avloppsbrunnar är bra dessutom är slambrunnarna slutna.
- Risk att obehöriga tar sig in i dricksvattenanläggningen eller att skador uppstår.
- Uppgifter om ledningsnätet saknas.
- Anläggningen försedd med UV-ljus, hygienvattenfilter, Radonavsiljare, Avhårdare och Uranfilter. Osmosfilter är installerat vid två tappställen för dricksvatten.

Bedömning: Brunnen är inte låst i syfte att förhindra att obehöriga tar sig in. Brunnen är belagd med ett tungt lock vilket försvårar lika mycket som ett lås vid ett eventuellt sabotage. Rondering utförs månadsvis i syfte att se ev. skador och liknande. Vid eventuellt fel på osmosfilter vid tappställen för dricksvatten, finns en risk för förhöjd flouridhalt.

Säsongsvariationer

- Historik saknas för att bedöma detta över en längre tidsperiod.
- Att brunnarna sinar pga. stora uttag vid få tillfällen och att tillrinningen inte hinner med vid låga grundvattennivåer.
- Höga halter av fluorider har tidigare konstaterats.

Bedömning: brunnen har under Sportfastigheters tid aldrig sinat, risken bedöms i nuläget som liten att den gör det. Rutinen skall då vara extra provtagning i samband med ny tillrinning. Utöver den ordinarie provtagningen kommer Sportfastigheter att ta ett råvattenprov vart tredje år.

